

Montageanleitung CPSET-M17



Erforderliche Werkzeuge:

- 3, 4 und 6 mm Inbusschlüssel
- 16 mm Sechskantschlüssel
- 17 mm Sechskantschlüssel
- Wasserwaage
- Bohrmaschine mit 10 mm Steinbohrer


Sondereinstellungen CPR 400/3-mxI02/A1

- 4-Sensor Parallel-Muting
- Ausgabe „OSSD-Zustand“ auf M3 (Parameterbit P0)
- Aktivierung der internen Anlauf-/Wiederanlaufsperrung, Starttaste an L5
- Muting-Zeitbegrenzung „unendlich“



Leuze electronic GmbH + Co. KG
 In der Braike 1
 D-73277 Owen / Germany
 Telefon+49 (0) 7021 / 573-0
 Telefax+49 (0) 7021 / 573-199
 info@leuze.de
 www.leuze.com

Arbeitsschritte

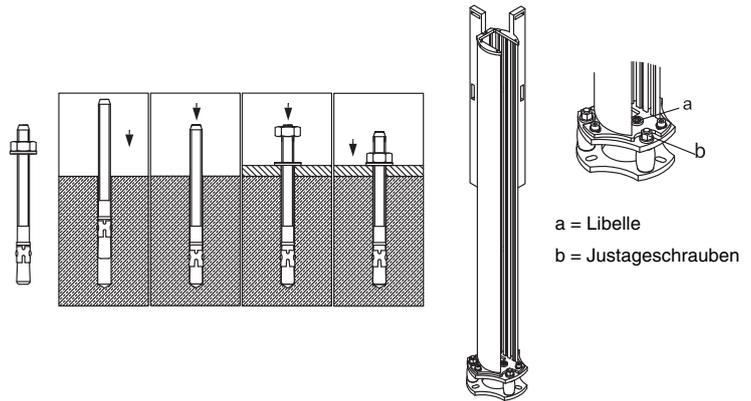

1. Die Geräte sind bereits in der UDC Gerätesäule montiert. Die Montagehöhe in der Säule kann durch Lösen der Inbus-Schrauben der Klemmhalterungen angepasst werden.
2. Befestigungsmittelpunkte der Säulen bestimmen und auf dem Boden markieren.
3. Verbindungslinien von den Mittelpunkten aus auf einer Länge von ca. 90 mm am Boden markieren.
4. Bohrschablone auf die Mittelpunkte aufsetzen und gemäß den Verbindungslinien ausrichten. Bohrungen markieren.
5. Befestigungslöcher 80 mm tief bohren und Bodenanker einsetzen.
6. Säulen aufsetzen, festschrauben und mit Hilfe der Libelle (a) grob justieren. Bodensäulen an den Justageschrauben (b) mit Hilfe der Wasserwaage senkrecht justieren.
7. MMS-A, die Halterung mit vormontierten Mutingsensoren an der Längsnut auf der Rückseite der Gerätesäulen des Senders und des Empfängers befestigen.
8. Sender CPT mit bereits angeschlossenem Kabel an Buchse X5 des Empfängers CPR anschließen.
9. Mutingsensoren an die Buchsen X1 bis X4 des Empfängers CPR (entsprechend Bild unten) anschließen.
10. Gelbes AS-i-Kabel und schwarzes AS-i-Versorgungskabel an den AS-i-Adapter AC-PDA1/A anschließen und den Adapter in der Gerätesäule des Empfängers befestigen.
11. Kabel M12 5-polig an das Maschinen-Interface /A1 und den AS-i-Adapter AC-PDA1/A anschließen.
12. Sensorhalterung MMS-A und Mutingsensoren so justieren, dass bei gleichzeitiger Aktivierung der gegenüber liegenden Lichttaster das Transportgut sicher von Personen, die den Gefahrenbereich betreten, unterschieden wird.
13. Geräte einschalten und korrekte Justage kontrollieren. Optimale Justage ist erreicht, wenn die orange Schwachsignalanzeige des Empfängers nicht leuchtet.
14. Mutingsensoren ausrichten. Bei gleichzeitiger Aktivierung von zwei gegenüberliegenden Lichttastern leuchtet der integrierte LED Muting-Leuchtmelder.

